



## **Opel Astra H**

### **Wszystkie modele z turbosprężarką**

**Silnik traci moc.**

**Kod błędu P1106.**

**Włącza się lampka kontrolna silnika.**

**Czujnik atmosferyczny / czujnik wysokości**

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszony problem polegający na tym, że silnik szarpie, traci moc, a w sterowniku silnika jest rejestrowany kod błędu P1106, przyczyną problemu może być uszkodzenie lub nieprawidłowa instalacja czujnika atmosferycznego.

- Sprawdzić wzrokowo numer producenta na czujniku atmosferycznym. Jeżeli numer producenta to 261002137, czujnik należy wymienić.

W takim przypadku można użyć czujnika Hella nr: 6PP 009 400-461.



kPa	mV	0 - +
15 - 117	580 - 4750	

Wskazówka techniczna dotycząca czujnika atmosferycznego / czujnika wysokości:  
Aby uniknąć nadmiernego zaolejenia mieszanki,  
przy wzroście napięcia czujnika zmniejsza się czas wtryskiwania.