



## **Opel Astra H Rocznik modelu: 2004 + 2005 Silnik: Z17DTL + Z17DTH**

### **Niewłaściwy rozruch silnika z powodu zbyt krótkiego czasu wstępnego podgrzewania paliwa**

W pojazdach tych zwłoka w zaświeceniu się kontrolki wstępnego podgrzewania paliwa może być przyczyną niewłaściwego rozruchu silnika. Usterka software w zestawie wskaźników może spowodować, że kontrolka wstępnego podgrzewania paliwa zaświeci się dopiero po trzech sekundach po włączeniu zapłonu.

W ciągu tych 3 sekund klient usiłuje uruchomić silnik, ponieważ zakłada on, że został już zakończony proces wstępnego podgrzewania paliwa. Można temu zaradzić poprzez aktualizację software. Należy poinstruować klienta o tej okoliczności. Pojazdy od numeru podwozia WOLOAHL3552099470 dostarczane są ze zmodyfikowanym fabrycznie software.