



Opel Astra-H, Zafira-B Wszystkie modele od roku produkcji 2005

Lampka kontrolna układu ABS zaczyna świecić

Kod błędu: C0045, C0050

Jeżeli w wymienionych modelach pojazdów wystąpi jeden lub kilka z wymienionych błędów, możliwą przyczyną może być przedostawanie się wody przez złącza wtykowe czujników prędkości obrotowej kół osi tylnej. W takim przypadku należy sprawdzić złącza wtykowe kompletów kabli czujników ABS na piastach kół. Jeżeli się okaże, że przez złącza wtykowe przedostaje się woda lub że pojawiła się już korozja, należy wymienić odpowiednią wtyczkę i czujnik. Nowe oraz nieuszkodzone złącza wtykowe przesmarować przed montażem smarem silikonowym.