



## **Opel Astra G Zafira**

### **Z silnikami Y20DTH, Y20DTL, Y22DTR, X20DTL**

#### **Spadek mocy silnika, silnik pracuje w trybie awaryjnym.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że podczas lub po dłuższej jeździe w czasie deszczu spada moc silnika lub przechodzi on w tryb pracy awaryjnej, możliwą przyczyną jest osiągnięcie granicy nasączenia wodą filtra powietrza. Ma to ujemny wpływ na działanie przepływomierza powietrza co powoduje powyższe usterki. Aby usunąć tę usterkę, Opel oferuje dodatkowy wąż odpływu wody, który należy zamontować w dolnej części obudowy filtra powietrza. Konieczne części zamienne można kupić u lokalnego dealera.

Krótkie informacje

