



Opel **Combo produkowany od 10/2001** **Corsa C produkowany od 09/2000**

Zaświecenie się lampki kontrolnej ABS

W przypadku reklamacji w wyżej wymienionych pojazdach zaświecenia się lampki kontrolnej ABS, przyczyną może być błądny sygnał jednego lub obu przednich czujników ABS. W pamięci błędów modułu sterującego ABS może zostać zapisany błąd [Czujnik obrotów przedni prawy / lewy] brak / błądny sygnał / przerwanie.

Błąd ten wywołany jest przez obłuzowaną, prawą lub lewą opaskę mocującą mankiet ochronny półosi. Opaski te ześlizgują się między czujniki ABS i pierścień sygnałowy. W wyniku tego niemożliwe jest wytworzenie prawidłowego sygnału obrotów.

W celu usunięcia usterki trzeba ponownie prawidłowo zamocować opaskę i usunąć smar wydobywający się z mankieta półosi. Jeśli z mankieta wydostało się dużo smaru, należy uzupełnić go nowym. Następnie trzeba wykasować pamięć błędów i wykonać próbę działania.