



Opel Corsa-C, rok produkcji 2001-2002 **Opel Agila, rok produkcji 2001-2002**

Silnik się nie uruchamia albo pracuje nierówno.

Dotyczy silników: Z10XE / Z12XE.

Przyczyną wyżej wymienionej usterki mogą być luźne przewody masowe albo połączenia wtyczkowe. Złe połączenia powodują powstawanie zakłóceń elektromagnetycznych co prowadzi do błędów w ocenie sygnałów w module immobilizera. Poza tym w pamięci zapisywany jest kod błędu **P1612** (immobilizer, brak albo zły sygnał).

W celu usunięcia awarii należy sprawdzić wszystkie przewody masowe silnika i nadwozia, jak również połączenia wtyczkowe modułów WFS i ECU, ewentualnie poprawić i pewnie zamocować. Następnie trzeba skasować pamięć błędów.

Uwaga:

Wymiana modułu WFS albo ECU nie usunęłaby usterki, gdyż nadal istniałyby zakłócenia wywoływane niepewnymi połączeniami elektrycznymi.