



## **Opel Corsa-C i Corsa-C Combo, Opel Agila, produkowane od roku 2004, wszystkie z silnikiem 1,3 L CDTI (Z13DT)**

### **Silnik nie osiąga pełnej mocy**

W razie powyższej reklamacji, przyczyną jej może być dyfuzor AGR. Dodatkowo może zaświecać się lampka kontrolna silnika i następować zapis kodu błędu P 0400 (zwrotne odprowadzanie spalin - błąd, wielkość przepływu) w module sterującym silnika. W wyniku zbierania się niespalonych resztek dochodzi do zapchania dyfuzora AGR. W takim przypadku należy wyczyścić dyfuzor. Jest on częścią przewodu ssącego (patrz rysunek).

