



Opel Corsa C, model z roku 2003, z silnikami: Z10XEP, Z12XE, Z14XEP

Silnik szarpie i nie ma mocy; zapis kodu błędu P0100 albo P0170

Jeśli w pojazdach tych silnik szarpie, nie ma mocy i zostają zapisane w pamięci jednostki sterującej kody błędów P0100 albo P0170, to objawy te świadczą, że uszkodzony może być czujnik ilości zasysanego powietrza. Zdarza się również, że w opisanych wyżej modelach Corsy montowano niewłaściwe czujniki ilości zasysanego powietrza. W pojazdach z silnikami Z12XE montowano czujniki dla silników Z10XEP oraz Z14XEP, i odwrotnie. W razie zgłaszania objawów opisanych wyżej objawów trzeba sprawdzić numer na czujniku i ewentualnie wymienić czujnik na prawidłowy.

Właściwe czujniki powinny mieć następujące numery:
silnik Z10XEP / Z14XEP = Bosch, nr: 0 280 218 119,
silnik Z12XE = Bosch, nr: 0 280 218 031.