



## Opel

**Corsa C 2001, Astra G 1998 - 2001,  
Zafira 1999 - 2001, Vectra B 1997 - 2001,  
Omega B 1998 - 2001, Frontera B 1999 - 2001,  
Sintra 1998 - 1999**

### Utrata mocy silników wysokoprężnych.

W wyżej wymienionych pojazdach może dochodzić do wahań mocy silnika lub jej całkowitej utraty. Objawem wystąpienia usterki jest szarpanie silnika. Przyczyną usterki najczęściej jest uszkodzony lub zanieczyszczony wodą lub olejem czujnik ilości zasysanego powietrza. Awaria tego typu dotyczy wyżej wymienionych pojazdów z niżej podanymi kodami silników i czujników, do daty produkcji 183 (marzec 2001) – patrz ilustracja. Właściwą datę produkcji proszę odczytać z zamieszczonej tabeli.

#### Kod silnika:

Y17DT, Y17DTL, X17DTL, Y20DTH,  
Y20DTL, X20DTL, X20DTH, Y22DTH,  
Y22DTR, X22DTH,

183 = marzec 2001



|     | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| Jan | 761  | 861  | 961  | 081  | 181  | 281  |
| Feb | 762  | 862  | 962  | 082  | 182  | 282  |
| Mar | 763  | 863  | 963  | 083  | 183  | 283  |
| Apr | 764  | 864  | 964  | 084  | 184  | 284  |
| May | 765  | 865  | 965  | 085  | 185  | 285  |
| Jun | 766  | 866  | 966  | 086  | 186  | 286  |
| Jul | 767  | 867  | 967  | 087  | 187  | 287  |
| Aug | 768  | 868  | 968  | 088  | 188  | 288  |
| Sep | 769  | 869  | 969  | 089  | 189  | 289  |
| Oct | 770  | 870  | 970  | 090  | 190  | 290  |
| Nov | 771  | 871  | 971  | 091  | 191  | 291  |
| Dec | 772  | 872  | 972  | 092  | 192  | IV   |