


# KRÓTKIE INFORMACJE

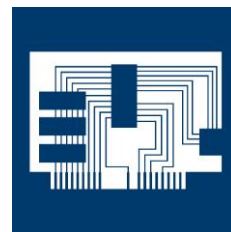

## Opel Insignia

**Data produkcji: 2009 – 2011**

**Kod silnika: A18XER**

**Numer VIN: 91000001 – B1198549**

**Lampka kontrolna silnika świeci się w  
fazie hamowania silnikiem.**

**Kod błędu: P0300**

równoważne z: stwierdzono wypadanie zapłonów w dowolnym/wielu cylindrach.

**Kod błędu: U0100**

równoważne z: brak komunikacji z szyną sterownika silnika A.

Dodatkowo sterownik pokazuje w protokole usterek następujący komunikat:  
Kody błędów zostały zapisane przy ustawieniu przepustnicy 0% oraz temperaturze katalizatora powyżej 900° C.

Jeżeli wystąpią oba kody w połączeniu z wartościami w protokole usterek, to może to wskazywać na oprogramowanie sterownika.

Według producenta pojazdu, środkiem zaradczym może być tutaj zaprogramowanie sterownika silnika za pomocą poprawionego i zmodyfikowanego softwaru.

Aktualizację softwaru może wykonać Autoryzowana Stacja Obsługi.