



Opel Meriva **wszystkie modele z roczników 2003-2004**

Zapala się kontrolka ABS, zapisany zostaje kod usterki C0040.

Jeśli w pojazdach tych zapala się kontrolka ABS i zapisany jest w sterowaniu ABS kod usterki C0040, to możliwą przyczyną usterki może być utlenianie styków pomiędzy wtyczką instalacji elektrycznej i sterownikiem. Problem ten spowodowany jest wilgocią. Przez dwa wytłoczenia w lewym błotniku woda wpada na znajdujący się niżej punkt pomiarowy. Poprzez kabel pomiarowy wilgoć dostaje się do wtyczki na sterowniki ABS. W przypadku pojawiania się tego typu problemów wytłoczenia w błotniku muszą zostać zaklejone folią samoprzylepną. Wtyczka instalacji i złącze sterownika powinny być starannie oczyszczone i zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. W ekstremalnych przypadkach musi być wymieniony zestaw kabli i sterownik ABS.