


KRÓTKIE INFORMACJE

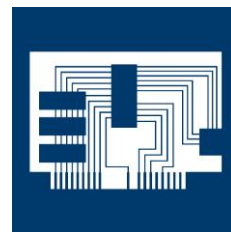

Opel

Meriva B

Rok produkcji: 2010 – 2011

Nr podwozia: A4000001 – B4231542

Silnik się nie uruchamia.

Jeżeli klient zgłasza, że w powyższym pojeździe nie uruchamia się silnik, powodem może być uszkodzenie pompy hydraulicznej układu kierowniczego ze wspomaganiem.

W celu zlokalizowania źródła błędu należy sprawdzić komunikację układu kierowniczego ze wspomaganiem z magistralą Can. Jeżeli ustanowienie komunikacji jest niemożliwe, należy postępować w następujący sposób.

- Odłączyć wtyczkę zestawu kabli pompy hydraulicznej (układ kierowniczy ze wspomaganiem).
- Uruchomić silnik.

Jeżeli silnik uruchamia się mimo odłączenia wtyczki zestawu kabli, przyczyną może być uszkodzenie pompy hydraulicznej (układ kierowniczy ze wspomaganiem).

W celu rozwiązania problemu należy zamontować nową pompę hydrauliczną.