



## **Opel Astra-F/G, Vectra B, Calibra, Omega B z silnikami: C18XE, C18XEL, X20XEV**

### **Zapala się kontrolka silnika, wpisywany jest kod błędu P0340.**

Przyczyną usterki objawiającej się zapaleniem się lampki silniki i wpisaniem do pamięci kodu błędu P0340 (czujnik pozycji wałka rozrządu, wiązka przewodów) może być nieprawidłowe połączenie pomiędzy czujnikiem wałka rozrządu i wtyczką podłączeniową. W celu usunięcia usterki należy wymienić czujnik wałka rozrządu i wtyczkę podłączeniową.

Numer katalogowy Hella dla zestawu naprawczego (czujnik i wtyczka): 6PU 009 121-311.

