



## Opel Omega-B

### Zapalenie się lampki kontrolnej ABS, zapis kodu błędu 33 w module sterującym.

Zapalenie się lampki kontrolnej ABS i zapisu kodu błędu 33 w module sterującym ABS może być spowodowane przez złe połączenie z masą. Dotyczy to połączenia z masą modułu sterującego. Połączenie realizowane jest przez śruby mocujące moduł sterujący do agregatu hydraulicznego.

W celu usunięcia przywrócenia poprawnego połączenia z masą trzeba wykręcić śruby mocujące, oczyścić je, oraz ich gwintowane gniazda. Następnie należy wykasować pamięć błędów i sprawdzić działanie systemu.