



Opel Omega B Wszystkie modele

Zaświeca się kontrolka ABS.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że zaświeca się kontrolka ABS a w pamięci usterek zostają zapisane kody usterek 31, 37, 43, 47, 65, 66, 67, 78, możliwą przyczyną jest przerwanie przewodu lub korozja we wtyczce sterownika. W przypadku możliwego przerwania przewodu dotyczy to pinów 45 i 46 wtyczki X. Znajduje się ona z przodu po lewej stronie wnęki na nogi. W przypadku reklamacji należy sprawdzić i naprawić zarówno wtyczkę X jak i wtyczkę sterownika. Po naprawie wykasować pamięć usterek.

Krótkie informacje

