



## **Opel Vectra-C, Signum Roczniki modelu od 2003 do 2005 Kod silnika Y30D**

### **Silnik przechodzi do trybu awaryjnego**

Jeśli reklamuje się powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest zatkany otwór wentylacyjny. Poza tym może być wpisany do pamięci kod usterki P0105 (czujnik ciśnienia ssania/czujnik ciśnienia atmosferycznego □ nieprawidłowe działanie obwodu elektrycznego). Niniejszy otwór wentylacyjny jest elementem kołpaka wentylacyjnego, znajdującego się na sterowniku silnika.

Na wskutek zastopowanej wentylacji znajdujący się w sterowniku czujnik ciśnienia atmosferycznego nie może przeprowadzać prawidłowych pomiarów i silnik przechodzi do trybu awaryjnego. W takim przypadku należy wymienić szary kołpak wentylacyjny. Przed zamontowaniem nowego kołpaka pamiętać o oczyszczeniu strefy kołpaka tak, aby nie dostały się do sterownika zanieczyszczenia.

**Krótkie informacje**