



Opel Vectra B, produkowany od 1996

Zapalanie się lampki kontrolnej ABS, zapis kodu błędu 37 w module sterującym.

Zapalanie się lampki kontrolnej ABS i zapisu kodu błędu 37 w module sterującym ABS może być spowodowany złym połączeniem z masą. Kod błędu 37 oznacza „Przerwa w przewodzie łączącym wyłącznik światła hamowania“.

Najczęściej uszkodzeniu ulega połączenie z masą w punkcie 6, w bagażniku (patrz rysunek).

W celu usunięcia usterki trzeba przywrócić prawidłowe połączenie z masą (oczyścić miejsce styku, zapewnić dobry kontakt przewodu do blachy nadwozia). Następnie należy wykasować pamięć błędów i sprawdzić działanie systemu.

widok od wewnątrz –
blacha zamykająca bagażnika

