




Opel Vectra B, rok produkcji 1999 – 2002

Zapalenie się lampki kontrolnej poduszki powietrznej.

Jeśli w pojazdach tych zapala się lampka kontrolna poduszki powietrznej, to możliwą przyczyną usterki jest zakłócenie działania czujnika poduszki bocznej. Zakłócenie to może być spowodowane schowaniem telefonu komórkowego do kieszeni w drzwiach. W celu usunięcia usterki należy odczytać pamięć błędów, aby zlokalizować drzwi, których to dotyczy. Po wewnętrznej stronie tapicerki drzwi trzeba umieścić odpowiednią izolację.

W tym celu należy postępować następująco:

- Wymontować tapicerkę drzwi.
- W zaznaczonym miejscu umieścić izolację, w trzech pasach (zawsze zachodzących na siebie, ok. 2 mm) – patrz rysunek.
- Zamontować ponownie tapicerkę drzwi.
- Skasować pamięć błędów i sprawdzić, czy zgasła lampka kontrolna poduszki powietrznej.

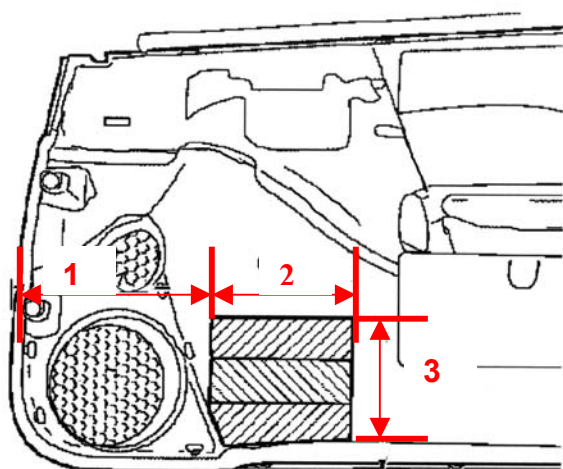

1 = 240 mm
2 = 150 mm
3 = 170 mm

widok tapicerki drzwi
od strony wewnętrznej