



Opel Vectra-C Rocznik modelu 2002 Wszystkie silniki

Kontrolka ESP (układu stabilizacji toru jazdy) świeci się

Jeśli reklamuje się powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest uszkodzony moduł kolumny kierownicy. Do tego dochodzi do awarii czujnika kąta skrętu koła. Dlatego na wyświetlaczu obrotomierza świeci się także kontrolka elektrohydraulicznego mechanizmu kierowniczego. Poza tym nie działa także automatyczna pozycja wyjściowa dźwigni kierunkowskazów. W pewnych okolicznościach mogą być wpisane do pamięci kody usterek B1012 i B1020. W takim przypadku należy zamontować moduł kolumny kierownicy z nowym software. Moduły te oznaczone są niebieskim punktem. Nowe moduły wyposażone są w zaktualizowane do stanu 94/12 software.

Krótkie informacje