



OPEL **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C,** **Kod silnika** **Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

Pojazdy od roku 2004 z dieslowskim filtrem cząstek stałych

Pojazd wykazuje utratę mocy
Świeci lampka kontrolna silnika
Kod błędu: P1901, P0234, P242F

Problem:

Kod błędu P1901 jest wyświetlany wraz z P0234 i P242F.

Możliwa przyczyna:

Defekt zaworu regulacyjnego ciśnienia doładowania.

Woda rozpryskowa dociera do zaworu poprzez otwór napowietrzający.

To może prowadzić do korozji wewnętrznej i tym samym do awarii zaworu regulacyjnego ciśnienia doładowania.

Rozwiązanie problemu:

Sprawdzić zawór i wymienić w razie potrzeby. Chronić zawór regulacyjny ciśnienia doładowania przed dalszym działaniem wody rozpryskowej. Oferowana jest w tym celu przez producenta pojazdu specjalna osłona plastikowa do Zafiry B na przedni zderzak.

Po wymianie zaworu skasować pamięć błędów. Następnie przeprowadzić regenerację filtra cząstek stałych.

Krótką informacja

