



Peugeot **206 1,6 HDI** **Rocznik modelu: 2005-2007** **Kod silnika DV6TED4 (9HZ)**

Zaczyna świecić lampka kontrolna silnika

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być wadliwe połączenie wtykowe na mierniku masy powietrza. Klient może również zgłaszać, że silnik przechodzi do trybu awaryjnego i nie ma mocy. Mogą być także wskazywane różne kody błędów związane z miernikiem masy powietrza. W takim przypadku wiązkę kablową z wtyczką należy wymienić na zestaw naprawczy o numerze art. OE 6569Q9. **Uwaga!** Kable wiązki z zestawu naprawczego mają inny kolor niż zestaw kabli zamontowanych fabrycznie. Z tego powodu podczas montażu zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie.

