



## **Peugeot 206 wszystkie modele produkowane od 09.2001 do 07.2002**

### **Złe wskazania paliwomierza**

Jeśli w pojazdach tych paliwomierz wskazuje, że w zbiorniku jest jeszcze  $\frac{1}{4}$  poziomu paliwa, mimo że zbiornik jest pusty, to możliwą przyczyną usterki jest błędna wymiana danych między modulem sterującym tablicy rozdzielczej a modulem silnika. Przy tej awarii nie zapala się również lampka kontrolna rezerwy. Błąd ten występuje często podczas eksploatacji pojazdu na krótkich odcinkach z częstym uruchamianiem silnika.

Aby usunąć tę usterkę, trzeba zainstalować zaktualizowane oprogramowanie w module sterującym silnika – w wersji 27 albo wyższej. Wersję oprogramowania aktualnie wykorzystywanego przez sterownik można odczytać z za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.