

KRÓTKA INFORMACJA



Peugeot

307 HDI

Kod silnika: 9HZ (DV6TED4)

Rok produkcji: 2004 – 2005

Problemy z przyspieszaniem

Odgłosy z okolicy ściany grodziowej

Sporadycznie świeci się lampka kontrolna silnika

Kody błęd: P0100, P3008

Jeśli w podanym powyżej samochodzie pojawią się problemy z przyspieszaniem, którym towarzyszyć będą odgłosy drgania z okolicy ściany grodziowej, przyczyną może być uszkodzony kolektor dolotowy.

Kolektor dolotowy składa się z dwóch sklejonych ze sobą połówek obudowy z tworzywa sztucznego. W przypadku nieszczelności punktu klejenia (A) przy wzroście ciśnienia doładowania dochodzi do wypływu powietrza, co powoduje powstawanie odgłosów. W zależności od rozmiaru nieszczelności w sterowniku silnika mogą pojawić się następujące błędy:

P0100 – Błąd przepływomierza powietrza


P3008 – Za duży przepływ powietrza

Naprawy

W razie stwierdzenia nieszczelności trzeba wymienić cały kolektor dolotowy. Naprawa nie jest możliwa. W celu wymiany kolektora dolotowego trzeba wymontować również wysokociśnieniowe przewody paliwowe wtryskiwaczy.

Aby uniknąć późniejszych nieszczelności, zachować szczególną ostrożność podczas demontażu i montażu przewodów .

Wykonać dłuższą jazdę próbną!

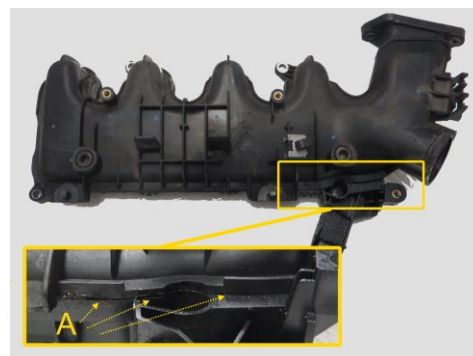

KRÓTKA INFORMACJA

