



Peugeot 307, wyprodukowany w 04/2002, z silnikiem 1,4 l / 55 KW

Silnik się nie uruchamia, świeci lampka kontrolna silnika.

Jeśli w pojeździe tym silnik nie daje się uruchomić i świeci się lampka kontrolna silnika, to prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzony czujnik położenia wału korbowego. Przy odczycie pamięci błędów urządzeniem diagnostycznym stwierdza się kod błędu „P 1335 = czujnik wału rozrządu“. Po sprawdzeniu czujnika wału rozrządu okazuje się, że jest on w porządku. W takim przypadku oznacza to, że czujnik wału korbowego nie jest osadzony prawidłowo, a moduł sterujący myli sygnały z tych dwóch czujników. Czujnik wału korbowego należy wymontować, oczyścić i ponownie umieścić w otworze zwracając uwagę na dokładne osadzenie. Na końcu trzeba skasować pamięć błędów.