



## **Peugot 406 modele z lat 1999 - 2004, wszystkie pojazdy z wskaźnikiem zużycia hamulca.**

### **Sporadyczne zapalenie się sygnału wskaźnika zużycia hamulca.**

Przyczyna tego typu usterki może być za niski próg czułości urządzenia sygnalizacyjnego. Naprawa polega na zmniejszeniu czułości wejściowej sterownika poprzez dodania na wejściu sygnału opornika 330 k $\Omega$ /2W.

W celu usunięcia usterki należy postępować następująco:

- Odłączyć akumulator.
- Wymontować wspornik tablicy przyrządów.
- Odłączyć wtyczkę 180-stykową.
- Znaleźć kable od styków 4 i 5.
- Przeciąć kabel od styku 4 i połączyć go ze stykiem poprzez opornik.
- Powtórzyć czynności z kablem od styku 5.
- Zaizolować miejsca połączeń.
- Połączyć wtyczkę 180-stykową.
- Zamontować wspornik tablicy przyrządów.
- Podłączyć akumulator.
- Po naciśnięciu pedału hamulca sygnał zużycia hamulca musi zgasnąć.
- Czujnik zużycia hamulca przyłożyć do masy i nacisnąć pedał hamulca. Sprawdzić, czy zapali się lampka kontrolna.