



Peugeot 407

Rok produkcji od 05.2004 Z silnikiem 2.0 HDI

Świeci się kontrolka silnika

Jeśli reklamowana jest przez klienta powyższa usterka, możliwą przyczyną jest czujnik temperatury powietrza dolotowego. Ponadto mogą pojawić się także kody usterek:

- P0095, czujnik temperatury powietrza dolotowego 2 –wadliwe działanie, obwód elektryczny
- P0096, czujnik temperatury powietrza dolotowego 2 –usterka zakresu/błąd funkcji, obwód elektryczny

W takim przypadku należy sprawdzać czujnik temperatury powietrza dolotowego. Umieszczony jest on w kolektorze dolotowym przed obudową przepustnicy i jest umocowany przy pomocy śruby. Przy zimnym silniku (temperatura otoczenia 18°C) czujnik powinien wykazać oporność 13,3 KOhm. W przypadku dużych odchyień należy przyjąć uszkodzenie czujnika.