



## **Peugeot**

**typ 106, produkowany 01.1997-12.1998**

**typ 306, produkowany 01.1996-12.1998**

**typ 406, produkowany 01.1995-12.1998**

### **Zapalenie się lampki kontrolnej poduszki powietrznej.**

Przyczyną wyżej wymienionej usterki może być zły styk w połączeniach wtyczkowych w wiązce napinacza pasów bezpieczeństwa. Znajdują się one pod siedzeniami przednimi.

Aby rozwiązać problem należy postępować następująco:

- Rozłączyć połączenie wtyczkowe wiązki napinacza pasów bezpieczeństwa.
- Odizolować końcówki kabli.
- Połączyć końcówki przy pomocy łączników do lutowania CWT (nr katalogowy Hella 8KW 744 888-003).
- Owinać wiązkę taśmą izolacyjną i umocować opaskami.
- Skasować pamięć błędów.