



Renault Clio, Clio II, Twingo, Kangoo, z silnikiem D7F

Silnik nie daje się uruchomić lub uruchamia się z trudem.

Jeśli w samochodach z tym typem silnika występują trudności z jego uruchomieniem lub nie daje się on uruchomić, to możliwą przyczyną usterki mogą być uszkodzone wtryskiwacze. Mogą one być zatarte w wyniku złej jakości i nieodpowiednich właściwości paliwa.

Należy sprawdzić, czy wmontowane wtryskiwacze mają kołnierze zabarwione na różowo. Jeśli tak, trzeba je wymienić na zawory wtryskowe z kołnierzami fioletowymi (nr katalogowy Hella: 8UW 009 087-721).

W załączonej tabeli znajduje się szczegółowa lista samochodów, których to dotyczy.



Pojazd:	Typ:	Od:	Do:	Pojazd:	Typ:	Od:	Do:	
Clio	357 K	F 000004	F 091465	Clio II	CB0 A	F 000001	F 101178	
		H 000001	H 003847			W 000001	W 072408	
		W 000001	W 056528			Y 000004	Y 050846	
		Y 000001	Y 065534			CB0 F	F 000002	F 008382
	357 Y	F 000002	F 000329			W 000001	W 000002	
	557 K	A 003435	A 004887			Y 011534	Y 019456	
		F 000000	F 088609	SB0 A	F 000001	F 000001	F 000001	
		H 000001	H 008259		W 000002	W 003672		
		W 000001	W 074486	SB0 F	W 000001	W 000005		
		Y 000002	Y 069900					
	557 Y	F 000645	F 000667	Kangoo	FC0 A	U 000003	U 030078	
	657 K	A 000017	A 005326		FC0 F	U 000001	U 000010	
F 000001		F 021233	KC0 A		U 000003	U 057657		
Y 000003		Y 000827	KC0 F	U 000001	U 000010			
Clio II	BB0 A	F 000001	F 106039	Twingo	C06 6	F 000009	F 652024	
		W 000001	W 181264			W 000001	W 094189	
		Y 000048	Y 073318			C06 7	F 000001	F 079622
		BB0 F	F 000002			F 005240	C06 8	F 000002
	W 000001	W 000004		S06 6	F 000001	F 145263		
	Y 000002	Y 012384			W 000007	W 001482		