



## Rover 75

### Zapala się kontrolka ABS

W wyżej wymienionych pojazdach może się zdarzać, że po uruchomieniu silnika nie gaśnie kontrolka ABS. Tego typu usterkę spotyka się często w pojazdach do numeru nadwozia: RJ 138975. Zwykle awarię tą powoduje woda dostająca się do modułu sterowania ABS. Woda dopływa do modułu poprzez przewody łączące czujniki prędkości przednich kół z modułem ABS.

Diagnozowanie usterki polega na dokładnym sprawdzeniu zachowania się przewodów czujników, czy nie działa w nich zjawisko kapilary (samoczynne „pompowanie” wody wewnątrz izolacji wzdłuż przewodu). Jeżeli tak jest przednie czujniki ABS (ilustracja) należy wymienić. Odpowiednie czujniki znajdują się w ofercie elektroniki Hella (Nr art.: 6PU 009 106-351). Jeżeli przewody czujników nie „transportują” wody należy osuszyć wszystkie połączenia czujników z modułem ABS.

