



Saab 9-3

Wszystkie pojazdy z silnikiem benzynowym

Rok budowy 1998 do VIN W2061707

Rok budowy 1999 do VIN X2005838

Brak mocy silnika

W razie reklamacji powyższego błędu przyczyną mogą być niewłaściwie ułożone węże przyłączeniowe w filtrze na węgiel aktywnym. Oprócz tego mogą jeszcze być reklamowane:

- Wibracje w fazie przyspieszania
- Zamieranie silnika
- Zły rozruch silnika.

Dodatkowo może być zapisany kod błędu P0172 (za bogata mieszanka, rząd cylindrów 1).

Wskutek wadliwego montażu węże mogą zaginać się i dochodzi do zaburzeń przepływu. W tym przypadku należy sprawdzić ułożenie węży od układu filtra z węgla aktywnego i ewentualnie ułożyć na nowo lub wymienić.

