



Seat Alhambra

Od roku budowy 1999

Pompowtryskiwacz 1,9 TDI o kodzie silnika ANU

Przerywacz silnika

W przypadku pompowtryskiwacza TDI Seata Alhambra 1,9 o kodzie silnika ANU może czasami dochodzić do przerywania silnika lub, przy nierównym jego biegu, także do utraty mocy.

W razie zapytywania pamięci błędów wyświetlane są kody błędów 18074 – 18077, które wskazują na problem elektryczny we wtryskiwaczach.

Najpierw należy sprawdzić zaciski we wtryskiwaczach.

W pobliżu wtryskiwaczy znajduje się 5-biegunowe złącze wtykowe. Mógł w nim obluzować się któryś styk.

Zaradzić problemowi można w ten sposób, że styk zostanie prawidłowo wetknięty i ponownie zabezpieczony.

Na koniec należy skasować pamięć błędów i ponownie uruchomić silnik.

Dalsza wymiana części nie jest w tym przypadku konieczna.