



## **Skoda Octavia 1,8 RS, Kod silnika AUQ Rok budowy 2001 - 2004**

### **Sporadyczna utrata mocy w zakresie obciążeń częściowych**

W Skodzie Octavia o kodzie silnika AUQ po sporadycznej utracie mocy w zakresie obciążeń częściowych można stwierdzić, że sterownik silnika sporadycznie przełączał się na bieg jałowy.

Zapytywanie pamięci błędów dało kod błędu 17705 – *Turboładowarka / Przepustnica – Złącze węża – Spadek ciśnienia.*

Po przeprowadzeniu kontroli połączeń węża można je wykluczyć jako przyczynę, natomiast sporadyczna utrata mocy jest niekiedy powodowana przez elektropneumatyczny przełącznik regulacji ciśnienia ładowania.

Pożądaną efekt zapewni wymiana przełącznika i następnie skasowanie pamięci błędów.

