



## **Toyota**

### **Toyota RAV 4**

### **Rok produkcji: 2006-2009**

#### **Brzęczyk ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa**

#### **Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa**

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostanie zgłoszony problem polegający na tym, że

- przy niezajętym siedzeniu pasażera -
- niezajętym siedzeniu kierowcy -

włącza się lampka ostrzegawcza i brzęczyk ostrzegawczy pasa bezpieczeństwa, prawdopodobną przyczyną jest zbyt duża wrażliwość czujnika zajęcia fotela pasażera.

Wskazówka dotycząca rozwiązania problemu:

- Zamontować zmodyfikowany czujnik zajęcia fotela kierowcy.

Część zamienna (ET):

- Czujnik zajętości fotela pasażera do samochodów z kierownicą z prawej strony:
  - 1 szt. Nr części zamiennej: 71052-42061
- Czujnik zajętości fotela pasażera do pojazdów z kierownicą z lewej strony:
  - 1 szt. Nr części zamiennej: 71051-42041