



Toyota

Yaris (CP10)

Rok produkcji: od 1999

Silnik: 1,0i 16V (1SZ-FE) + 1,3i 16V (2NZ-FE)

Kod usterki P0171

W pojazdach tych może się zdarzyć, że sporadycznie zaświeca się kontrolka silnika a w sterowniku zapisany zostanie kod usterki P0171 (zbyt uboga mieszanka).

Nie następuje jednak pogorszenie właściwości jezdnych oraz wartości emisji spalin jak i kontrole podzespołów nie wykazują usterki. Po wykasowaniu pamięci usterek problem ten po kilku tygodniach może pojawić się ponownie.

Możliwą przyczyną jest przepływomierz powietrza.

Może on pomniejszyć na krótko swoją wartość i w pewnych warunkach przekroczyć ją.

Z tego powodu wykazanie tej usterki jest trudne (np. w oparciu o bloki wartości mierzonych). Rozwiązaniem problemu w takim przypadku jest najczęściej wymiana przepływomierza powietrza.