



Volvo C 70 **Rocznik modelu od 1997 do 2005**

Zła praca silnika

Jeśli reklamowana jest przez klienta powyższa usterka, możliwą przyczyną są osady w obudowie przepustnicy. Z powodu osadów przepustnica nie może się prawidłowo zamykać co powoduje nierówną pracę silnika. W takim przypadku postępować jak następuje:

- Zdemontować obudowę przepustnicy.
- Oczyszczyć z osadów/złogów odpowiednim środkiem do czyszczenia ściankę wewnętrzną. Dopilnować, aby wszystkie osady zostały usunięte bez pozostawienia jakichkolwiek resztek. Na koniec przedmuchać obudowę sprężonym powietrzem.
- Po oczyszczeniu ok. 5-razy ręcznie uruchomić aż do pojawienia się oporu przepustnicę w celu sprawdzenia niezawodności działania.
- Na koniec zamontować z powrotem obudowę przepustnicy.
- Przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia właściwości jezdnych.

Krótkie informacje