



Volvo S 80

Wszystkie modele benzynowe z elektronicznym nadajnikiem pedału przyspieszacza

Obroty silnika powyżej 4000 1/min nie są możliwe.

Jeśli w tych pojazdach reklamowane jest to, że nie jest możliwe zwiększenie obrotów powyżej 4000 1/min, niezależnie od włączonego biegu, możliwą przyczyną jest wadliwa lub silnie zabrudzona obudowa przepustnicy. Aby usunąć błąd, należy spróbować oczyścić obudowę przepustnicy. Jeśli to nie daje rezultatu, trzeba wymienić obudowę przepustnicy.

Wskazówka:

Po wymianie nową obudowę należy dopasować odpowiednim przyrządem diagnostycznym do sterownika silnika.