



VW Bora, wszystkie modele z roku 2002

Silnik natychmiast gaśnie po uruchomieniu

Jeśli w pojazdach tych zdarza się, że silnik gaśnie natychmiast po uruchomieniu, to przyczyną problemu może być stale działający immobilizer. W takim przypadku piki napięcia pojawiające się przy włączaniu zapłonu powodują przejście wyświetlacza wielofunkcyjnego w tryb zatrzymania. W tym stanie komunikacja między modułem sterującym silnika a wyświetlaczem wielofunkcyjnym nie jest możliwa i immobilizer pozostaje aktywny. W pamięci błędów modułu sterującego silnika zapisywane są następujące błędy:
17978 Blokada modułu sterującego silnika,
18058 Brak odpowiedzi wyświetlacza wielofunkcyjnego.

W pamięci błędów wyświetlacza wielofunkcyjnego nie są zapisywane żadne błędy. W celu usunięcia usterki trzeba zamontować nowy, zmieniony wyświetlacz wielofunkcyjny.

Wskazówka:

Proszę uwzględnić, że błąd ten dotyczy **tylko** wyświetlaczy wielofunkcyjnych modeli VW Bora z roku 2002, o symbolach **RB8, RB4, BPV**. Oznaczenie to znajduje się na wyświetlaczu.