



VW-Passat, typ 3A2, 3A5 (35i)

Stale świeci się lampka kontrolna ABS.

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach po uruchomieniu silnika stale świeci lampka kontrolna ABS (rys. 1), to przyczyną tej usterki może być uszkodzony przekaźnik zasilania ABS.

Przy poszukiwaniu źródła błędu należy postępować następująco:

- Odczytać pamięć błędów modułu sterującego ABS (często zapisywany jest tam błąd zasilania).
- Sprawdzić bezpiecznik systemu ABS.
Korzystając ze schematu połączeń sprawdzić przekaźnik zasilania ABS i dodatkowy bezpiecznik (rys. 2). Przekaźnik znajduje się na oddzielnym wsporniku, za skrzynką bezpieczników. Aby dostać się do niego trzeba odzepić skrzynkę bezpieczników. W samochodach z silnikiem „ADZ” z systemem ABS „Teves MK IV” przekaźnik ten ma oznaczenie „79”.
- Wymienić przekaźnik i skasować pamięć błędów.
- Zamontować skrzynkę bezpieczników.
- Przeprowadzić kontrolę działania.



Rys. 1



Rys. 2