



VW Passat 3B5, produkowany od 1997

Stałe świecenie się lampki kontrolnej poduszki powietrznej.

Jeśli w pojazdach tych stale świeci się lampka kontrolna poduszki powietrznej, to możliwą przyczyną tej usterki może być niedokładnie zaciśnięte połączenie wtyczkowe. Dotyczy to połączenia przy pierścieniu ciernym poduszki powietrznej (sprężyna zwojowa) w kole kierownicy, jak i połączenia poduszki bocznej. W wyniku niedokładnego zaciśnięcia połączenia w miejscu zetknięcia styków pojawia się dodatkowa oporność, co powoduje zapalenie się lampki kontrolnej.

W przypadku, gdy usterka dotyczy połączenia bocznej poduszki powietrznej, dodatkowo może zostać zapisany komunikat błędu „Za mały opór“ w module sterującym poduszki powietrznej.