




Chrysler **Voyager II (GS)** **Rok produkcji : 1995 - 2001** **Silnik : 3,3 i**

Nie załącza się automatyczna skrzynia biegów / nie działa prędkościomierz

Jeśli w w/w pojazdach automatyczna skrzynia biegów nie załącza się na kolejne biegi D, 3 i L oraz jednocześnie przestaje działać prędkościomierz, może mieć to związek z awarią czujnika prędkości (Ilustracja 1). Przed wymianą czujnika prędkości, osadzonego z przodu na przekładni (nad miską olejową) (Ilustracja 2) zaleca się sprawdzenie okablowania i połączenia wtykowego. Czujnik jest najlepiej dostępny z pod spodu. Aby ułatwić dostęp, należy po usunięciu taśm mocujących przesunąć na bok przechodzącą obok wiązkę przewodów. Dokręcić nowy czujnik momentem obrotowym 7 Nm. Na koniec umieścić i umocować na uprzedniej pozycji wiązkę przewodów.



Ilustracja 1

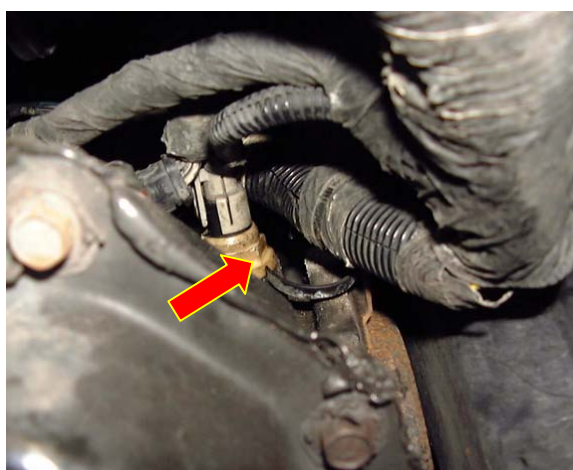

Ilustracja2