



## **Audi**

### **A4 FSI**

### **Modele 2002**

## **Wyposażenie ze sprzęgiem przyczepowym**

### **Tylne światła pozycyjne przyczepy są stale włączone.**

Problem może być spowodowany przez sterownik rozpoznawania przyczepy, który przetwarza komunikaty magistrali Komfort-CAN kierowane do instalacji elektrycznej pojazdu dotyczące oświetlenia pojazdu na komunikaty dotyczące oświetlenia przyczepy.

#### Diagnostyka:

- Odczytać pamięć błędów sterownika funkcji przyczepy.
- Sprawdzić działanie magistrali danych Komfort-CAN i zasilania napięciowego sterownika przyczepy.
- (Sterownik jest zainstalowany w bagażniku nad lewą wnęką koła).
- Jeżeli sygnały zmierzone oscyloskopem są prawidłowe, przyczyną usterki może być uszkodzenie sterownika rozpoznawania przyczepy.

#### Wskazówka:

W przypadku nieprawidłowej komunikacji między sterownikiem rozpoznawania przyczepy a sterownikiem napięcia pokładowego w ramach funkcji awaryjnej zostaje wystawiane tylne światło pozycyjne.