



## **BMW**

### **3 (E46)**

## **Wszystkie modele Touring**

## **Data produkcji: 2001-2005**

### **Awaria lamp podświetlenia tablicy rejestracyjnej**

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to oznaczać, że awaria jest niekoniecznie związana z żarówką. Duża ilość wilgoci w lampach powoduje korozję styków (patrz rys. 1). Z powodu zjawiska kapilarnego w kablach woda może przedostawać się do przełącznika stykowego. Z reguły powoduje to korozję przełącznika i pogarsza styk. Z tego powodu sporadycznie może się zdarzać samoczynne ryglowanie lub odryglowywanie klapy bagażnika. W takim przypadku postępować w następujący sposób.

- Zdemontować zespół podświetlenia tablicy rejestracyjnej. W tym celu wykręcić cztery śruby torx (patrz rys. 2). Zespół jest również po obu stronach zatrzaśnięty w karoserii. Ostrożnie podważyć zespół narzędziem z tworzywa sztucznego.
- Oczyszczyć styki lamp podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Jeżeli ramka tablicy rejestracyjnej jest mocno uszkodzona, należy ją wymienić.
- Jeżeli sporadycznie zdarza się samoczynne ryglowanie lub odryglowywanie klapy bagażnika, należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przełącznik stykowy (patrz rys. 3).
- Zdemontowane części zainstalować na miejsce w odwrotnej kolejności. Sprawdzić działanie świateł i przełącznika.



*Krótkie informacje*



