



## **BMW serii 7 (E 38) wszystkie modele**

### **System kontrolny zgłasza „Sprawdzić światło hamowania”**

Jeśli w pojazdach tych system kontrolny nakazuje ciągle „Sprawdzić światło hamowania“ (Bremslicht prüfen), to możliwą przyczyną tego komunikatu jest uszkodzona płytką stykowa jednej z tylnych lamp. W niektórych egzemplarzach samochodów płytką stykowa nadtopia się w miejscu styku cokołu żarówki światła hamowania. Można to rozpoznać dokładnie oglądając płytki styków i opraw żarówek po wyraźnych śladach nadtopienia. Uszkodzenie płytki powoduje zanik przewodzenia prądu między płytką a żarówką, co rozpoznawane jest przez system kontrolny jako uszkodzenie świateł hamowania.

W celu usunięcia tej usterki należy wymienić kompletną, tylną lampę z uszkodzoną płytką stykową na nową.