



BMW

E38, produkowany od 09/1998 do 10/1999

E39, produkowany od 10/1998 do 10/1999

Nie działają reflektory ksenonowe.

W wyżej wymienionych pojazdach może się zdarzać, że nie dają się włączyć reflektory ksenonowe (jeden lub oba), mimo, że wyłącznik świateł znajduje się w położeniu „Światła mijania” i włączony jest zapłon wzgl. uruchomiony silnik. Reflektory można włączyć tylko po przełączeniu wyłącznika świateł w położenie „0” po odczekaniu co najmniej 2 sekund i ponownym przełączeniu go w położenie „Światła mijania”.

Przyczyną usterki jest krótkotrwały skok napięcia w instalacji samochodu. Blokuje on działanie modułu sterującego procesem zapłonu lamp ksenonowych. W przypadku zgłoszenia takiej usterki należy na nowo zaprogramować moduł sterujący świateł. Jeśli to nie pomoże, istnieje możliwość, że jeden albo oba moduły zapłonowe lamp ksenonowych są uszkodzone. W modelu E39 można zastosować moduły sterujące firmy Hella, nr katalogowy 5DV 007 760-651 (na ilustracji).

