



## **BMW serii 3 (E46), modele z reflektorami ksenonowym**

### **Awaria prawego wzgl. lewego reflektora ksenonowego**

Częstą przyczyną awarii reflektorów ksenonowych jest problem ze stykiem między urządzeniem zapłonowym a palnikiem ksenonowym. W celu usunięcia awarii należy postępować następująco:

**Wskazówka:** Podczas prac przy reflektorach ksenonowych należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do porażenia wysokim napięciem.

- Wyłączyć zapłon.
- Zdemontować tylną pokrywę reflektora.
- Odłączyć wtyczkę zasilania urządzenia zapłonowego.
- Wymontować urządzenie zapłonowe i palnik ksenonowy.
- Sprawdzić, czy palnik i urządzenie zapłonowe nie mają przebarwień termicznych.
- W razie stwierdzenia tych przebarwień należy zamontować nowe urządzenie zapłonowe albo palnik ksenonowy.
- Zamontować części w odwrotnej kolejności. Sprawdzić działanie systemu.
- Sprawdzić działanie reflektorów.
- Sprawdzić ustawienie reflektorów, ewentualnie wyregulować.