



## **BMW E60**

### **Obroszenie reflektorów Do reflektorów przedostaje się woda**

Jeżeli zostanie stwierdzone silne obroszenie lub w określonych przypadkach przedostawanie się większych ilości wody do reflektorów, przyczyną może być pęknięcie obudowy bocznego światła gabarytowego (rysunek 1). Światło gabarytowa jest częściowo zakryte przez uszczelkę CW.

(Rysunek 2)

Przyczyna:

Obudowa lampy obrysowej jest uszkodzona.

Pęknięcia mogą być powodowane przez negatywne obciążenia mechaniczne na przykład w sytuacji, gdy w tym obszarze działają siły nacisku powodowane przez przedmioty lub narzędzia: (zamknięcie osłony silnika bez wcześniejszego usunięcia narzędzi/przedmiotów).

- Nieprawidłowe ustawienie osłony silnika.



Rysunek 1



Reflektor, widok z góry (rysunek 2)