



Citroen Berlingo do roku produkcji 30.06.1997

Wilgoć w tylnych lampach pozycyjnych

Jeśli reklamuje się wyżej wymienioną usterkę, możliwą przyczyną jest niewystarczający odpływ wody wzgl. niewystarczająca wentylacja. W takim przypadku zbiera się w lampach wilgoć, co może spowodować korozję na zestykach wtykowych i oprawkach lamp. Dlatego postępować jak następuje:

- Sprawdzić uszkodzenia odnośnych lamp i ewentualnie wymienić.
- Odkręcić tylne lampy pozycyjne.
- Sprawdzić uszkodzenia uszczelki z gumy porowatej i ewentualnie wymienić, ponieważ uszkodzona uszczelka powoduje nadmierne dostawanie się wody.
- Aby trwale usunąć tę usterkę, należy wykonać dwa małe otwory w dolnej części lampy (patrz rys.). Można je łatwo wykonać przy pomocy małej strzałki.
- Oczyszczyć skorodowane części.
- Następnie umocować prawidłowo lampy i sprawdzić ich szczelność i funkcjonowanie.

