

KRÓTKA INFORMACJA



Citroen C3 Pluriel (HB)

Woda w tylnej lampie

W przypadku ww. pojazdów może wskutek dostania się do wnętrza wody (zdjęcie 1) dojść do awarii elementów lampy tylnej.

W celu dokładnej oceny konieczny jest demontaż lampy tylnej. W tym celu należy wykręcić obie śruby (zdjęcie 2).

Następnie wypiąć lampę w bok z zatrzasków (zdjęcie 3), wyjąć i wykręcić gniazda elementów oświetleniowych. Zwrócić uwagę na zanieczyszczenia i korozję (zdjęcie 4).

W większości przypadków przyczyną dostania się wody do wnętrza jest uszkodzona spoina elementu z tworzywa sztucznego (nad lampą) (zdjęcie 5).



Zdjęcie 3




Zdjęcie 4



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2

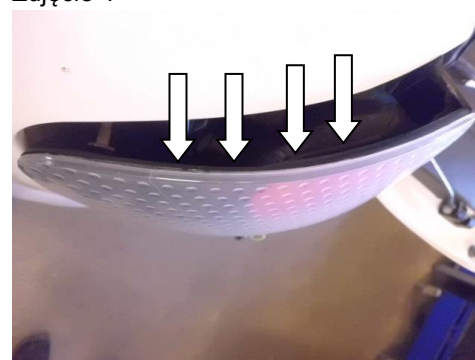

Zdjęcie 5