



## **Citroen C4**

### **Wszystkie modele z reflektorami ksenonowymi Data produkcji: do 10.2006**

#### **Światła zakrętowe nie działają**

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to oznaczać problem z tylnym czujnikiem osi regulacji poziomu. Z reguły na wyświetlaczu pojawia się także komunikat o błędzie. Komunikat dotyczy nieprawidłowego działania reflektorów zakrętowych. Nie należy zwracać uwagi na ten komunikat. Przy wystąpieniu usterki w systemie reflektorów AFS (Advanced Frontlight Systems) z reguły zostają wyłączone wszystkie funkcje oświetleniowe AFS, takie jak dynamiczne światła zakrętowe, statyczne światła zakrętowe, światła do jazdy po autostradzie itp. Dzieje się tak również wtedy, gdy wystąpi usterka regulacji poziomu. W takim przypadku należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić tylny czujnik osi. Często przyczyną awarii czujnika jest korozja spowodowana przez wodę, która przedostała się do środka.

#### **Uwaga!**

Po naprawie w sterowniku należy zapisać nowe ustawienie regulacji czujnika. Należy przy tym uwzględnić wskazówki producenta pojazdu.