



Golf V z seryjnymi reflektorami przeciwmgielnymi

Po zamontowaniu dodatkowych świateł do oświetlania drogi na zakrętach świeci się lampka kontrolna awarii oświetlenia

Przyczyną powyżej opisanej usterki może być brak seryjnych reflektorów przeciwmgielnych. Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach montuje się dodatkowe światło do oświetlania drogi na zakrętach firmy Hella (Dyna View® Evo2 1NO 009 436-801), trzeba w zamian wymontować istniejące reflektory przeciwmgielne. W samochodach Golf V po włączeniu zapłonu następuje sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej. Brak seryjnych reflektorów przeciwmgielnych rozpoznawany jest przez system kontroli jako awaria. Aby tego uniknąć należy wmontować dwa dodatkowe adaptery symulujące fabryczne reflektory przeciwmgłowe. Adaptery te występują pod nr katalogowym 9XD 165 529-801. Instrukcja montażu jest do nich dołączona.